

宜春市励领高博贸易有限公司  
烟花爆竹经营（批发）

**安全现状评价报告**

法定代表人：马 浩

技术负责人：侯 英

评价项目负责人：喻荷兰

二〇二四年一月二十六日

## 评价人员

	姓 名	专业能力	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	喻荷兰	火炸药	1800000000201251	034105	
项目组成员	章晋英	爆炸技术	1100000000300084	021967	
	邹文斌	安全	S0110320001101920 01449	024656	
	张 伟	电气	1700000000301547	031413	
	张飞虎	机械	S0110320001101930 00949	036205	
	尧赛民	化工工艺	1600000000300934	029672	
报告编制人	喻荷兰	火炸药	1800000000201251	034105	
	张 伟	电气	1700000000301547	031413	
	尧赛民	化工工艺	1600000000300934	029672	
报告审核人	周水波	电气	S0110440001101920 02624	023583	
过程控制负责人	朱细平	化工工艺	S0110350001102020 01361	027047	
技术负责人	侯 英	爆炸技术	0800000000103231	003965	

## **宜春市励领高博贸易有限公司 烟花爆竹经营（批发）安全现状评价技术服务承诺书**

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

南昌安达安全技术咨询有限公司

2024年01月26日

## 规范安全生产中介行为的九条禁令

- 一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；
- 二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；
- 三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；
- 四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；
- 五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；
- 六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；
- 七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；
- 八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；
- 九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

## 前 言

宜春市励领高博贸易有限公司（以下统称“公司”）成立于2006年11月14日，该公司于2021年11月05日经万载县行政审批局换发营业执照，统一社会信用代码：91360922794776715H，公司注册资本叁佰万元整，属有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为蔡浪，住所位于江西省宜春市万载县三兴镇三星街191号（自主承诺），经营范围：许可经营项目：B、C、D级烟花类；B、C级爆竹类销售；一般经营项目：五金、建材、百货、工艺品进出口贸易及“三来一补”业务贸易（以上经营项目涉及到前置审批的和国家有专项规定的除外）\*\*。该公司于2021年10月11日经宜春市应急管理局换发烟花爆竹经营（批发）许可证，证书编号：（赣）PF[2020]00087，仓储地址位于江西省万载县三兴镇湖源村，库区面积2500m<sup>2</sup>，库房面积1150m<sup>2</sup>，核定药量23000kg；主要负责人蔡浪，许可范围：组合烟花类（A、B、C、D）级、架子烟花类（B、C）级、礼花类（A、B）级、玩具类（C、D）级、吐珠类（A、B、C）级、升空类（A、B、C）级、旋转类（A、B、C、D）级、喷花类（A、B、C、D）级；有效期2020年12月22日至2023年12月21日。

因公司业务扩张，该企业申请增加C级爆竹类经营（批发）许可。许可后该企业主要从事烟花类、爆竹类产品的批发，产品级别：组合烟花类（A、B、C、D）级、架子烟花类（B、C）级、礼花类（A、B）级、玩具类（C、D）级、吐珠类（A、B、C）级、升空类（A、B、C）级、旋转类（A、B、C、D）级、喷花类（A、B、C、D）级、爆竹类（C级），主要负责人由蔡浪变更为曾鸣。

该企业仓库采用租赁形式，烟花仓库位于万载县三兴镇湖源村，租赁万载县汇鑫源礼花制造有限公司326-2号1.1<sup>2</sup>级成品库和341号1.3级成品库；326-2号1.1<sup>2</sup>级成品库，建筑面积150平方米，储存药量3000kg，用于存放A、B级烟花产品；341号1.3级成品库，建筑面积1000平方米，储存药量20000kg，用于存放C、D级烟花产品。爆竹仓库位于万载县康乐街道东升村，租赁万载县和悦花炮贸易有限公司8号1.3级成品库，建筑面积500

平方米，储存药量 9000kg，用于存放 C 级爆竹产品。租赁库区面积约 30000m<sup>2</sup>，库房面积 1650m<sup>2</sup>，核定药量 32000kg，仓储地址位于江西省宜春市万载县三兴镇湖源村、万载县康乐街道东升村。

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹经营许可实施办法》和《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）等法律法规，该企业委托南昌安达安全技术咨询有限公司对其租赁的烟花爆竹仓储库经营现状进行安全现状评价。签订安全评价委托书和评价合同后，本评价机构组成了该项目的安全评价组，着手开展评价工作。经过收集有关资料、标准、规范和类比调研等工作后，评价组到租赁库区展开检查和相关的调查研究工作，掌握了该企业的进货渠道、产品特性、安全设备配置、租赁库房总体布置等情况，同时对储存、管理等过程也有了较详细的了解，在此基础上通过对系统的危险、危害因素辨识与分析，并选用有关评价方法对系统的风险进行评价：该项目为烟花爆竹储存经营项目，所储存的烟花爆竹为爆炸品，不涉及危险化学品，另外根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）对该公司各储存单元进行了重大危险源辨识，该公司 326-2 号成品库构成烟花爆竹重大危险源，其他成品库不构成烟花爆竹重大危险源。在汇总上述各项评价基础材料后编写了本报告。

本报告的评价结论主要支撑依据是：现行的国家和行业安全生产法律、法规、标准、文件，被评价单位提供的资料、考评当时的现状和本评价机构采用的评价方法等。当被评价单位危险场所环境、安全设施和管理状况发生变化（如不按库区规划改变库房用途、地址变更、库区改造、库区建构筑物功能变化等）而不再符合相关规范和规定，应重新进行安全评价，或已经超过安全评价规定的时限，本评价结论将不再成立。在安全评价条件不发生改变的前提下，依据《烟花爆竹经营许可实施办法》原国家安全生产监督管理局第 65 号许可时间要求，本安全评价报告的有效期为三年。

在评价过程中，得到了企业及有关部门及相关领导、专家、同仁的大力支持，在此深表谢意！同时在编写过程中可能存在的不妥之处，请赐教！

**关键词：烟花爆竹、经营（批发）、安全现状评价**

## 目 录

前 言	1
目 录	3
1 安全现状评价概述	1
1.1 安全现状评价目的	1
1.2 安全现状评价原则	1
1.3 安全现状评价依据	2
1.4 安全现状评价范围	5
1.5 安全现状评价程序	5
2 建设项目的的基本情况	8
2.1 企业概况	8
2.2 项目概况	9
2.3 地理位置、气候条件、地质情况	10
2.4 企业生产经营流程	11
2.5 配送车辆	12
2.6 消防、安全设施	12
2.7 库区内外部距离	14
2.8 安全管理介绍	16
2.9 公用工程	18
3 主要危险有害因素的辨识与分析	20
3.1 危险、有害因素分析方法	20
3.2 烟花爆竹危险因素分析	20
3.3 储运过程危险因素分析	23
3.4 环境危险有害因素分析	25
3.5 人员因素危险性分析	26
3.6 重大危险源辨识	27
3.7 重点监控化学品和易制爆化学品辨识	28
3.8 事故案例和原因分析	29
4 评价单元划分及评价方法选择	32
4.1 评价单元的划分	32
4.2 评价方法及选择	32
5 定性、定量评价	33
5.1 资料审核单元安全评价	33
5.2 总体布局和条件设施单元安全评价	34
5.3 现场检查单元安全评价	35
5.4 安全防护设施评价	37
5.5 建筑结构与耐火等级	38
5.6 危险性建筑物内外部距离	39
5.7 周边环境危险性评价	40
5.8 安全经营条件评价	41
5.9 重大安全事故隐患检查判定	42
5.10 综合评价结果	43
6 安全对策和整改	45

6.1 安全对策措施、建议的依据及原则 .....	45
6.2 应采取的安全对策措施及改进措施 .....	45
6.3 补充的安全对策措施建议 .....	46
<b>7 安全评价结论 .....</b>	<b>48</b>
7.1 项目主要危险、有害因素及事故种类 .....	48
7.2 安全评价结果 .....	48
7.3 评价结论 .....	49
<b>附 件 .....</b>	<b>50</b>

## 1 安全现状评价概述

### 1.1 安全现状评价目的

为了贯彻好“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，防止和减少事故的发生，保障烟花爆竹经营、储存企业的财产不受损失及员工的生命安全。安全评价应达到以下目的：

1、根据国家颁布的有关安全生产法律、法规、标准、规范，对该企业的烟花爆竹储存及安全管理现状进行现场检查和资料审查，通过评价完善整改，使之符合安全储存要求，为实现安全储存和管理的标准化、科学化创造条件。

2、采用安全系统的原理和方法，对评价范围内存在的危险源、分布部位、数目、事故的概率及严重程度进行定性或定量分析和预测，针对事故发生的各种可能原因和条件，为企业提出消除或降低事故风险的安全措施与对策。通过安全评价来发现潜在的危险和隐患，为企业选择系统安全的最优方案和企业安全管理工作提供科学依据。

3、了解和掌握事故发生的规律，预防事故的发生。

### 1.2 安全现状评价原则

安全评价工作以国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规、标准为依据，为建设单位或生产经营单位预防事故的发生，为政府主管部门进行安全生产监督管理提供科学依据。安全评价工作不但关系到被评价项目是否符合国家规定的安全标准，还关系到能否保障劳动者安全与健康的关键性工作。因此，安全评价必须以被评价项目的具体情况为基础，以国家安全法规及有关技术标准为依据，用严肃科学的态度，认真负责的精神，全面、仔细、深入地开展和完成评价任务。在工作中必须自始至终遵循科学性、公正性、合法性和针对性原则。

## 1.3 安全现状评价依据

### 1.3.1 法律法规

表 1.3-1 法律法规一览表

序号	名称	文号	年份
1	中华人民共和国安全生产法	主席令[2021]第 88 号	2021 年
2	中华人民共和国突发事件应对法	主席令[2007]第 69 号	2007 年
3	中华人民共和国劳动法	主席令[1994]第 28 号 2018 年 12 月 29 日第二次修订	2018 年
4	中华人民共和国职业病防治法	主席令[2017]第 81 号 2018 修订	2018 年
5	中华人民共和国消防法	主席令[2021]第 81 号 2021 年 4 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订	2021 年
6	中华人民共和国行政许可法	主席令[2003]第 7 号, 2019 年 4 月 23 日, 第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正	2019 年
7	工伤保险条例	国务院令[2010]第 586 号	2010 年
8	危险化学品安全管理条例	国务院令[2013]第 645 号	2013 年
9	安全生产许可证条例	国务院令[2014]第 653 号	2014 年
10	烟花爆竹安全管理条例	国务院令[2006]第 455 号 (2016 年 2 月 6 日, 国务院令第 666 号修改)	2016 年
11	生产安全事故应急条例	国务院令第 708 号	2019 年
12	最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释	法释[2015]22 号	2015 年
13	建筑工程消防监督管理规定	公安部令[2012]第 119 号	2012 年
14	消防监督检查规定	公安部令[2012]第 120 号	2012 年
15	中国气象局关于修改《防雷减灾管理办法》的决定	中国气象局[2013]第 24 号令	2013 年
16	安全生产事故隐患排查治理暂行规定	安监总局令[2007]第 16 号	2007 年
17	危险化学品建设项目安全监督管理办法	安监总局令[2012]第 45 号	2012 年
18	烟花爆竹经营许可实施办法	安监总局令[2013]第 65 号	2013 年
19	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	安监总局[2015]令第 80 号	2015 年
20	国家安监总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全隐患	安监总管三[2017]121 号	2017 年

序号	名称	文号	年份
	判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》的通知		
21	烟花爆竹生产经营安全规定	安监总局令[2018]第93号	2018年
22	国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知	安监总厅健[2018]第3号	2018年
23	关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知	财资〔2022〕136号	2022年
24	应急管理部关于修改《生产安全事故应急预案管理办法》的决定	中华人民共和国应急管理部令第2号	2019年
25	江西省安全生产条例	2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第一次修订，2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订	2023年
26	江西省消防条例	2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修正	2020年
27	江西省生产安全事故隐患排查治理办法	省政府令第250号	2021年
28	江西省烟花爆竹安全管理办法	2019年9月29日江西省政府令第241号修改	2019

### 1.3.2 标准、规范

表 1.3-2 标准、规范一览表

序号	名称	文号	年份
1	企业职工伤亡事故分类	GB6441-1986	1986年
2	危险化学品仓库储存通则	GB15603-2022	2022年
3	建筑灭火器配置设计规范	GB50140-2005	2005年
4	危险货物分类和品名编号	GB6944-2012	2012年
5	防止静电事故通用导则	GB12158-2006	2006年
6	烟花爆竹工程设计安全标准	GB50161-2022	2022年
7	建筑物防雷设计规范	GB50057-2010	2010年
8	烟花爆竹作业安全技术规程	GB11652-2012	2012年

序号	名称	文号	年份
9	烟花爆竹安全与质量	GB10631-2013	2013年
10	易燃易爆性商品储存养护技术条件	GB17914-2013	2013年
11	建筑设计防火规范 2018年修订版	GB50016-2014	2018年
12	爆炸危险环境电力装置设计规范	GB50058-2014	2014年
13	消防给水及消火栓系统技术规范	GB50974-2014	2014年
14	烟花爆竹 组合烟花	GB19593-2015	2015年
15	烟花爆竹重大危险源辨识	AQ4131-2023	2023年
16	生产过程危险和有害因素分类与代码	GB/T13861-2022	2022年
17	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则	GB/T29639-2020	2020年
18	烟花爆竹抽样检查规则	GB/T10632-2014	2014年
19	工业企业设计卫生标准	GBZ1-2010	2010年
20	职业性接触毒物危害程度分级	GBZ230-2010	2010年
21	烟花爆竹烟火药 TNT 当量测定方法	AQ/T4105-2023	2023年
22	烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法	AQ4106-2008	2008年
23	烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件	AQ4101-2008	2008年
24	烟花爆竹流向登记通用规范	AQ4102-2008	2008年
25	烟花爆竹企业安全评价规范	AQ4113-2008	2008年
26	烟花爆竹安全生产标志	AQ4114-2011	2011年
27	烟花爆竹防止静电通用导则	AQ4115-2011	2011年
28	安全评价通则	AQ8001-2007	2007年

### 1.3.3 技术文件、参考资料

- 1、 营业执照；
- 2、 烟花爆竹经营（批发）许可证；
- 3、 主要负责人、安全管理员资质证；

- 4、 特种作业员资质证；
- 5、 安全生产责任险和工伤保险购买证明；
- 6、 防雷、防静电检测报告；
- 7、 应急预案备案表；
- 8、 供货方安全生产许可证；
- 9、 供货方产品安全性能检测报告；
- 10、 货物运输合同及运输相关资料；
- 11、 仓库出租方总平面布置图。

#### 1.4 安全现状评价范围

评价对象：宜春市励领高博贸易有限公司租赁位于位于万载县三兴镇湖源村的万载县汇鑫源礼花制造有限公司 341 号 1.3 级成品库用于存放 C、D 级烟花产品，326-2 号 1.1<sup>2</sup> 级成品库用于存放 A、B 级烟花产品。租赁位于万载县康乐街道东升村的万载县和悦花炮贸易有限公司 8 号 1.3 级成品库用于存放 C 级爆竹产品。

评价范围：租赁库房的主体结构和安全配套设施状况（主要包括：总平面布置、内外部安全距离、建筑结构、防雷、防静电和消防等）和烟花爆竹经营企业的综合安全管理。

对于库区外运输和配送安全、环境保护不属于本评价报告评价范围，应遵照国家有关法律、法规和标准执行。地震或山洪等不可抗拒的自然灾害的危害不属本次评价的评价范围。

#### 1.5 安全现状评价程序

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）的要求，结合该企业烟花爆竹贮存现状，采取下列步骤开展评价工作：

- 1、 与企业签订安全评价委托书和安全评价合同；
- 2、 前期准备：评价机构备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集相关的法规、标准和规范等资料；

3、委托方向评价机构提供评价所需的相关资料；

4、对企业提供的评价资料进行审核，审核资料是否完整、准确，并将资料审核的情况反馈到委托方，以便其采取相应的改进措施；

5、辨识分析危险、有害因素；

6、现场评价：到现场查看烟花爆竹贮存、经营情况，对总体布局、条件和设施进行现场检查；运用定性、定量安全评价方法对评价单元进行评价，确定事故隐患部位、预测发生事故的后果，为制定相应的事故隐患整改措施和事故应急救援预案提供依据；

7、根据安全评价确定的事故隐患，提出相应的安全对策措施及建议。  
评价小组与企业交换意见，并达成共识；

8、整改：委托单位根据评价机构提出的对策、措施和建议进行整改；

9、复查：评价机构对企业整改落实情况进行现场复查，确认整改到位。

10、整理、归纳安全评价结果，提出安全评价结论；

11、编制安全评价报告。

评价工作程序见图 1.5-1：

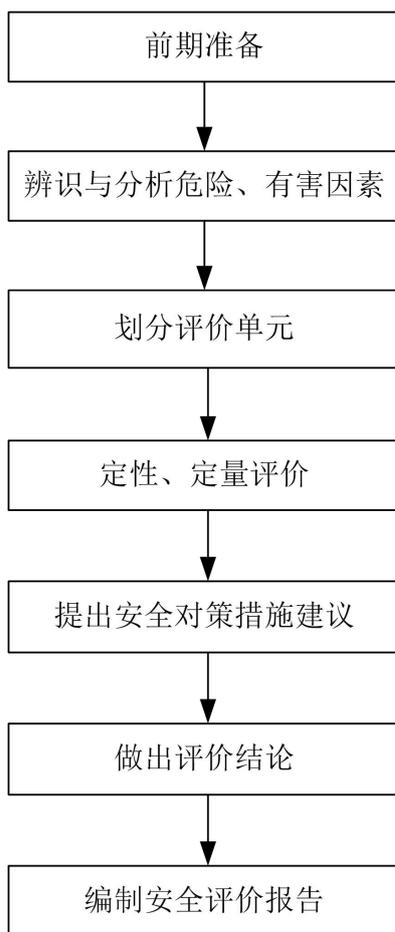


图 1.5-1 安全评价程序方框图

## 2 建设项目的的基本情况

### 2.1 企业概况

宜春市励领高博贸易有限公司（以下统称“公司”）成立于2006年11月14日，该公司于2021年11月05日经万载县行政审批局换发营业执照，统一社会信用代码：91360922794776715H，公司注册资本叁佰万元整，属有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为蔡浪，住所位于江西省宜春市万载县三兴镇三星街191号（自主承诺），经营范围：许可经营项目：B、C、D级烟花类；B、C级爆竹类销售；一般经营项目：五金、建材、百货、工艺品进出口贸易及“三来一补”业务贸易（以上经营项目涉及到前置审批的和国家有专项规定的除外）\*\*。该公司于2021年10月11日经宜春市应急管理局换发烟花爆竹经营（批发）许可证，证书编号：（赣）PF[2020]00087，仓储地址位于江西省万载县三兴镇湖源村，库区面积2500m<sup>2</sup>，库房面积1150m<sup>2</sup>，核定药量23000kg；主要负责人蔡浪，许可范围：组合烟花类（A、B、C、D）级、架子烟花类（B、C）级、礼花类（A、B）级、玩具类（C、D）级、吐珠类（A、B、C）级、升空类（A、B、C）级、旋转类（A、B、C、D）级、喷花类（A、B、C、D）级；有效期2020年12月22日至2023年12月21日。

因公司业务扩张，该企业申请增加C级爆竹类经营（批发）许可。许可后该企业主要从事烟花类、爆竹类产品的批发，产品级别：组合烟花类（A、B、C、D）级、架子烟花类（B、C）级、礼花类（A、B）级、玩具类（C、D）级、吐珠类（A、B、C）级、升空类（A、B、C）级、旋转类（A、B、C、D）级、喷花类（A、B、C、D）级、爆竹类（C级），主要负责人由蔡浪变更为曾鸣。

该企业仓库采用租赁形式，烟花仓库位于万载县三兴镇湖源村，租赁万载县汇鑫源礼花制造有限公司326-2号1.1<sup>2</sup>级成品库和341号1.3级成品库；326-2号1.1<sup>2</sup>级成品库，建筑面积150平方米，储存药量3000kg，用于存放A、B级烟花产品；341号1.3级成品库，建筑面积1000平方米，储存药量20000kg，用于存放C、D级烟花产品。爆竹仓库位于万载县康乐街道

东升村，租赁万载县和悦花炮贸易有限公司 8 号 1.3 级成品库，建筑面积 500 平方米，储存药量 9000kg，用于存放 C 级爆竹产品。租赁库区面积约 30000m<sup>2</sup>，库房面积 1650m<sup>2</sup>，核定药量 32000kg，仓储地址位于江西省宜春市万载县三兴镇湖源村、万载县康乐街道东升村。所租赁仓库均已安装防雷、防静电及监控设施。另外，该企业与湖南华洋仓储运输有限公司签订了货物运输协议。

表 2-1 企业基本情况表

企业名称	宜春市励领高博贸易有限公司				
住 所	江西省宜春市万载县三兴镇三星街 191 号（自主承诺）				
登记机关	万载县行政审批局				
信用代码	91360922794776715H				
经济性质	有限责任公司（自然人投资或控股）				
联系人	蔡浪	联系电话	15874286458	邮政编码	/
注册资本	叁佰万元		固定资产	200 万元	
企业法定 代 表 人	蔡浪		联系电话	18975887199	
员工人数	16 人		持证人员数	2 人	
申请经营（批 发）许可范围	组合烟花类（A、B、C、D）级、架子烟花类（B、C）级、礼花类（A、B）级、玩具类（C、D）级、吐珠类（A、B、C）级、升空类（A、B、C）级、旋转类（A、B、C、D）级、喷花类（A、B、C、D）级、爆竹类（C 级）				
贮存库区 (30000m <sup>2</sup> )	地 址	万载县三兴镇湖源村 (租赁万载县汇鑫源礼花制造有限公司成品库区)			
	产 权	自有 <input type="checkbox"/> 租赁 <input checked="" type="checkbox"/> 承包 <input type="checkbox"/>			
	341 号库房 (面积 m <sup>2</sup> )	1000m <sup>2</sup> (C、D 级烟花贮存, 1.3 级, 分类存放, 核定药量: 20000kg)			
	326-2 号库房 (面积 m <sup>2</sup> )	150m <sup>2</sup> (A、B 级烟花贮存, 1.1 <sup>-2</sup> 级, 分类存放, 核定药量: 3000kg)			
	地 址	万载县康乐街道东升村 (租赁万载县和悦花炮贸易有限公司成品库区)			
	产 权	自有 <input type="checkbox"/> 租赁 <input checked="" type="checkbox"/> 承包 <input type="checkbox"/>			
	8 号库房 (面积 m <sup>2</sup> )	500m <sup>2</sup> (C 级爆竹贮存, 1.3 级, 分类存放, 核定药量: 9000kg)			

## 2.2 项目概况

### 2.2.1 总平面布置

宜春市励领高博贸易有限公司租赁的 3 栋烟花、爆竹仓库，其中 2 栋烟花成品库设在万载县三兴镇湖源村（万载县汇鑫源礼花制造有限公司厂库区内 326-2 号 1.1<sup>-2</sup> 级成品库，341 号 1.3 级成品库），1 栋爆竹成品库设在万

载县康乐街道东升村（万载县和悦花炮贸易有限公司库区内 8 号 1.3 级成品库）。326-2 号 1.1<sup>-2</sup> 级成品库和 341 号 1.3 级成品库处于万载县汇鑫源礼花制造有限公司的成品库区内，产品运输设置专用运输道路，产品进出库不经过出租企业生产分区内，运输道路符合主干道设置要求。8 号 1.3 级成品库位于万载县和悦花炮贸易有限公司的成品库区，设专用主干道路运输，产品进出库不经过出租企业仓储区，运输方便。各库房按照《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）内部距离要求布置。

### 2.2.2 建筑物情况

该项目现有仓库共 3 栋（不含消防水池），根据企业提供的总平面布置图结合现场勘察，具体情况如下表 2-2 所示：

表 2-2 项目建筑物具体情况一览表

工房用途	面积 (m <sup>2</sup> )	间数	危险等级	定员 (人/栋)	限量 (kg)	建筑结构及屋盖形式	耐火等级
8 号成品库 (C 级爆竹)	500	1	1.3	8 人/栋	9000	砌体承重结构，设构造柱和上下圈梁，24cm 实心砖砌墙体、轻钢屋盖	二
326-2 号成品库 (A、B 级烟花)	150	1	1.1 <sup>-2</sup>	8 人/栋	3000	砌体承重结构，设构造柱和上下圈梁，24cm 实心砖砌墙体、轻钢屋盖	二
341 号成品库 (C、D 级烟花)	1000	2	1.3	8 人/栋	20000	砌体承重结构，设构造柱和上下圈梁，24cm 实心砖砌墙体、轻钢屋盖	二

备注：成品库区设有消防水池，其他消防设施、值班室与成品库出租方共用。

## 2.3 地理位置、气候条件、地质情况

### 2.3.1 地理位置

宜春市励领高博贸易有限公司仓储库位于万载县三兴镇湖源村和万载县康乐街道东升村，隶属于江西省宜春市万载县。

万载地理优越。整个地势，南部、西北和北部高，东南低，由西北向东南逐次倾斜。北部为低山区，约占总面积的 40%；南部和中部组成低丘地形，约占总面积的 50%，株潭、县城附近和罗城等地的山间冲积平原，约占总面积的 10%。县城东距江西省南昌昌北机场 170 公里，约两个小时车程；西距湖南省长沙黄花机场 168 公里，约三个小时车程；南至宜春明月山机场 36 公里，至宜春高铁站 35 公里，约半个小时车程；距“昌金”高速 26 公里。昌栗高速、宜万高速、G320、G220 两条国道和 S312 省道过境而过，交通运

输便利。

### 2.3.2 气候条件

万载县属亚热带湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足。全年平均气温为 16.9℃~18.2℃之间。一月为全年最冷月，平均气温为 3.7℃~8.0℃之间。7~8 月为全年最热时期，月平均气温为 26.5℃~30.6℃之间。历年极端最高气温为 40.9℃，极端最低气温为零下 10.6℃。冬季较寒冷，气温变幅较大，常有较强冷空气影响，带来降温、降雪和霜冻天气。平均降水量为 1742.5 毫米，年际变化较大。各地雨量分布不均，山区多于平原。呈北多南少的降水分布。降水的季节性差异较大，由于季风影响，4~6 月降水最多，占全年降水量的 42%左右。11 月至翌年 2 月降水最少，占全年降水量的 20%，其他月份占 38%。

万载县处于中纬度（北纬 28°），光照条件良好，据 20 年资料统计，年平均日照时数 1567.3 小时，占可照时数的 35%。山区由于云雾多和地形影响，日照时数少于平原和丘陵地区。4~10 月间为作物生长季，平均每月日照时数在 100.0 小时以上，7~8 月为最多，平均每月日照时数在 200.0 小时以上。

### 2.3.3 地质地貌

万载县地处九岭山脉西南面，总体特征南北高，中间低，西北高，东南低。县内大致可划分为四种地貌类型：构造侵蚀低山、侵蚀剥蚀垅状丘陵区、剥蚀红盆丘陵区、山间冲积平原。分别约占全县面积的 40%、35%、15%和 10%。北端仙姑崇海拔 1404.4m，为全县最高点。地层、地质构造及地震。县内出露的地层有：第四系、白垩系、侏罗系、三叠系、二叠系、石炭系、泥盆系和中元古界双桥山群。以第四系和双桥山群分布范围最广。县域内岩浆活动较频繁，岩浆岩分布面积较广。万载县在漫长的地质发展过程中，主要形成以压扭性断裂为主的東西向构造，北东走向华夏系构造和压扭性的北北东向新华夏系构造。

## 2.4 企业生产经营流程

该项目为烟花爆竹经营（批发），成品库储存的产品为烟花类[A、B、C、

D级]、爆竹类[C级]（其中A、B、C、D级烟花类包括[A、B、C、D级]组合烟花类，[B、C级]架子烟花类，[A、B级]礼花类，[C、D级]玩具类，[A、B、C级]吐珠类，[A、B、C级]升空类，[A、B、C、D级]旋转类，[A、B、C、D级]喷花类），产品以出口为主。由于该公司不从事烟花爆竹的生产，产品的供货商均为持有安全生产许可证的合法烟花爆竹生产企业，由供货方负责提供产品的安全性能检测合格报告，产品质量符合《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）、《烟花爆竹 抽样检查规则》（GB/T10632-2014）等要求，详见附件。

表 2-3 烟花爆竹主要供货方清单

序号	供货方名称	法定代表人	产品许可范围	安全生产许可证号
1	万载县汇鑫源礼花制造有限公司	曾鸣	烟火药（仅限亮珠/药柱自产自用），A级礼花类（礼花弹），B级礼花类（小礼花），A、B、C、D级组合烟花类，A、B、C级吐珠类，A、B、C、D级喷花类	（赣）YH安许证字[2020]250004号
2	万载县东升花炮有限公司	邓树勇	C级爆竹类	（赣）YH安许证字[2021]020302号

说明：以上所列的单位为主要的供货单位，所有供货单位均为合法烟花爆竹生产企业。

## 2.5 配送车辆

项目涉及危险品的配送均委托湖南华洋仓储运输有限公司负责，该公司同时还持有经长沙市交通运输局核发的道路运输经营许可证，证件编号：湘交运管许可（长）字 430100000365 号，证件有效期至 2026 年 03 月 14 日，经营范围满足烟花爆竹产品的运输要求。

另外该企业有提供部份车辆信息资料及部份道路危险货物运输驾驶员和道路危险货物运输押运人员相关资料，具体情况详见附件。

## 2.6 消防、安全设施

### 2.6.1 消防设施

该企业租赁的各库区均设立有消防水池（有效容积不小于 270m<sup>3</sup>），配备了较齐全的消防设备设施，如消防蓄水池、消防水池、灭火器、消防水桶、消防泵等。该企业配备的消防设备设施清单如下表 2-4 所示：

表 2-4 消防设备设施情况一览表

序号	名称	数量	位置	备注
----	----	----	----	----

序号	名称	数量	位置	备注
1	消防水池	2座	各库区内	每座不小于270m <sup>3</sup>
2	灭火器	10个	仓库前	
3	水源	/	自来水	
4	消防水桶	12个	仓库前	
5	消防泵	2个	租赁库区内	
6	消火栓	3个	租赁库区内	

### 2.6.2 防雷、防静电设施

经现场勘察，该企业租赁的1.3级仓库属二类防雷建筑，1.1<sup>2</sup>级仓库属一类防雷建筑；库房主要防雷形式为接闪杆与接闪线，烟花爆竹仓库入口处设置消除人体静电装置。防雷、防静电设施详情见表2-5所示：

表2-5 防雷、防静电设施一览表

仓库编号	安全设施类别	检测单位	报告编号	有效期至	备注
8号成品库 (C级爆竹)	防雷	湖南新中天检测有限公司	1182017004 雷检字 2023-09-795009	2024年03月14日	
	防静电	湖南新中天检测有限公司	2023-09-795010	2024年03月14日	
341号成品库 (C、D级烟花)	防雷	湖南新中天检测有限公司	1182017004 雷检字 2023-08-795002	2024年02月01日	
	防静电	湖南新中天检测有限公司	2023-08-795003	2024年02月01日	
326-2号成品库 (A、B级烟花)	防雷	湖南新中天检测有限公司	1182017004 雷检字 2023-08-795002	2024年02月01日	
	防静电	湖南新中天检测有限公司	2023-08-795003	2024年02月01日	

### 2.6.3 视频监控与通信

该项目成品库出租方在库区出入口、运输道路、各仓库均安装了视频监控装置，另外每栋仓库库外均安装有视频监控装置。另外，出租方的库区和库区出入口设有值班室，配备有固定值守人员，值守人员均配备有固定移动电话。该企业定期对租赁成品库的监控进行查看、监督。

### 2.6.4 照明设施

经现场勘察，仓库内未设置照明灯具；值班室设置普通照明灯具，并在值班室内配置防爆型移动应急照明设备。

### 2.6.5 电气设备的选型与安装

经现场勘察，该项目库房内未设置电气设备。

### 2.6.6 电气线路的选型与敷设

经现场勘察，该项目库房的照明线路穿钢管敷设。

### 2.6.7 防护屏障

该项目烟花爆竹仓库共3栋，8号成品库（C级爆竹）和341号成品库（C、D级烟花）为1.3级仓库，可不设立防护屏障。326-2号成品库（A、B级烟花）四面设置防护屏障，安全距离内无其他建筑，符合安全条件。

### 2.6.8 围墙

该企业租赁万载县汇鑫源礼花制造有限公司的成品库处于万载县汇鑫源礼花制造有限公司库区内，四周设实体围墙；该企业租赁万载县和悦花炮贸易有限公司的成品库处于万载县和悦花炮贸易有限公司库区内，万载县和悦花炮贸易有限公司库区四周设置有实体围墙。

### 2.6.9 安全标识

经现场勘察，各库区出入库的围墙及门柱上均设有安全警示标语，如“禁带火种、禁止吸烟、仓库重地严禁烟火”等安全警示标志，内容全面。该项目的每栋仓库均张贴有工房标识牌、安全操作规程、安全警示标志等。另外在该库区的运输道路路边的悬挂有限速牌，限速10km/h。

## 2.7 库区内外距离

### 2.7.1 内部距离

根据企业提供成品库出租方的总平面布置图，该项目仓库相邻建筑物之间的内部距离情况如下表所示 2-6：

表 2-6 项目相邻仓库内部距离情况一览表

仓库名称	危险等级	最大计算药量 (t)	库区内建（构）筑物	实际距离 (m)	标准要求 (m)
8号成品库 (C级爆竹)	1.3级	9	9号成品库 (1.3级, 储药量 10t)	30	30
			10号成品库 (1.3级, 储药量 20t)	41	40
326-2号成品库	1.1 <sup>2</sup> 级	3	326-3号成品库 (1.1 <sup>2</sup> 级, 储药量 3t)	25	25

仓库名称	危险等级	最大计算药量 (t)	库区内建（构）筑物	实际距离 (m)	标准要求 (m)
(A、B 级烟花)			326-1 号成品库 (1.1 <sup>-2</sup> 级, 储药量 3t)	25	25
			326-4 成品库 (1.1 <sup>-2</sup> 级, 储药量 1t)	25	25
			326 成品库 (1.1 <sup>-2</sup> 级, 储药量 1t)	25	25
341 号成品库 (C、D 级烟花)	1.3 级	20	342 号成品库 (1.3 级, 储药量 20t)	40	40

备注：326-2 号成品库与相邻库房之间有防护屏障。

## 2.7.2 外部距离

宜春市励领高博贸易有限公司租赁的 3 栋烟花爆竹仓库，其中 2 栋烟花成品库设在万载县三兴镇湖源村（万载县汇鑫源礼花制造有限公司的 326-2 号 1.1<sup>-2</sup>级成品库、341 号 1.3 级成品库），1 栋爆竹成品库设在万载县康乐街道东升村（万载县和悦花炮贸易有限公司库区内 8 号 1.3 级成品库）。

326-2 号 1.1<sup>-2</sup>级成品库四邻：东北面 210m 处为 10 户以下零散住户，西面、北面 250m 范围内无建筑物，南面为出租企业药物库区；东面、东南面和西北面为出租企业库区内成品库。

341 号 1.3 级成品库四邻：东面为出租企业在建成品库，南面为出租企业库区内成品库，西面围墙外 97m 处为万载县载安新材料科技有限公司（50 人以下），北面为山地，200m 范围内无建筑物。

8 号 1.3 级成品库四邻：东面围墙外 43m 处为南北方向 10kV 架空电力线、94m 处为南北方向 110kV 架空电力线，南面为出租企业办公楼，西面、北面为出租企业成品库。

各库区外安全距离范围内无加油站以及其它易燃、易爆，有毒、有害等危险品生产储存设施，也没有学校、幼儿园、商业机关等人员密集场所。该项目危险性建筑物与周边毗邻建（构）筑物之间的外部距离情况如下表 2-7 所示。

表 2-7 库区外部距离情况一览表

库房号	用途	危险等级	药量 (kg)	方位	相邻情况	相距 (m)
326-2	成品库	1.1 <sup>-2</sup>	3000	东北面	10 户以下零散住户	210
				东面	出租企业成品库区内成品库	/

				南面	出租企业成品库区内药物库区	/
				西面	山地	/
				北面	山地	/
341	成品库	1.3	20000	东面	出租企业成品库区内在建成品库	/
				南面	出租企业成品库区内成品库	40
				西面	50人以下企业	97
				北面	山地	/
8	成品库	1.3	9000	西面 北面	出租企业成品库区内成品库	/
				东面	10kV 架空电力线/110kV 架空电力线	43/94
				南面	出租企业办公楼	66
注：326-2号、341号、8号成品库核定药量和内外部距离均参照“万载县汇鑫源礼花制造有限公司和万载县和悦花炮贸易有限公司的总平面布置图”。与出租企业成品库区内成品库的距离按内部距离描述。						

## 2.8 安全管理介绍

### 2.8.1 安全管理组织机构

宜春市励领高博贸易有限公司按相关法律、法规要求，成立了安全组织机构。

### 2.8.2 劳动定员和人员培训

该企业主要负责人为曾鸣，专职安全管理人员李玉初、刘元盛。另外该企业有2人持有特种作业证，并聘请持有爆炸品运输证件的2人进行烟花爆竹运输。持证人员资格证详情如下表2-8所示：

表 2-8 主要负责人、安全管理人员和部份特种作业人员一览表

类型	姓名	职务	证号	有效期至	发证机关
主要负责人	曾鸣	主要负责人	362227198709020019	2024.09.06	宜春市应急管理局
安全管理人员	李玉初	专职安全员	430181198210018912	2024.04.26	江西省应急管理厅
安全管理人员	刘元盛	专职安全员	362227197711162230	2026.07.16	宜春市应急管理局

类 型	姓 名	职 务	证 号	有效期至	发证机关
储存作业员	何守良	仓管员	T362227196604213819	2026. 04. 20	宜春市应急管理局
储存作业员	丁华桂	守护员	T429004198311174066	2027. 10. 18	宜春市应急管理局
运输人员	黎柏梅	押运员	430181198204277408	2029. 06. 06	长沙市交通运输局
	刘飞跃	驾驶员	430181197001050014	2027. 03. 02	长沙市交通运输局
管理说明：日常安全管理由仓库所在企业负责，管理人员只对公司归属产品进行监管。					

### 2.8.3 安全经营管理制度

宜春市励领高博贸易有限公司具备企业法人条件，设置了安全管理机构，明确了曾鸣为主要负责人是企业安全第一责任人，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全经营方针，做到了安全落实到人，齐抓共管抓安全。

宜春市励领高博贸易有限公司为保证烟花爆竹的经营、储存过程中的安全作业，制定了安全生产责任制、安全管理制度及各项操作规程。

#### 2.8.3.1 安全生产责任制

主要包括：总经理安全责任制、副总经理安全职责、部门负责人安全管理职责、安全员安全经营职责、门卫保安工作职责、仓库保管员安全职责、装卸人员安全职责、驾驶员安全职责和押运员安全职责等，并签订了安全责任书。

#### 2.8.3.2 安全生产管理制度

主要包括：安全设施设备管理制度，安全目标管理与奖惩制度，动火作业管理制度，安全投入保障制度，重大危险源评估与监控制度，不合格产品处置制度，仓库安全管理制度、仓库保管守卫制度、防火防爆安全管理制度、安全检查和隐患排查治理制度、事故应急救援与事故报告制度、买卖合同管理制度、产品流向登记制度、产品检验验收制度、从业人员安全教育培训制度、违规违章行为处罚制度、企业负责人值（带）班制度、安全生产费用提取和使用制度等。

### 2.8.3.3 安全生产操作规程

包括：库房管理操作规程、烟花爆竹拆箱操作规程、烟花爆竹检验验收操作规程、烟花爆竹配送运输车辆管理操作规程、烟花爆竹装卸人员安全操作规程等。

### 2.8.4 劳动保护及保险

该公司为烟花爆竹仓库作业人员配备工作服、工作鞋、手套等劳动防护用品，并规定作业人员进行装卸作业时，严禁穿戴化纤服装作业，穿着棉布工作服，严禁穿高跟鞋或带金属鞋底的鞋进入库区，以防摩擦产生明火造成事故隐患。

该企业已购买了安全生产责任保险和工伤保险（详见附件保险单或证明）。

### 2.8.5 应急救援

事故应急救援是安全管理工作中的重要组成部分，该企业根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的有关要求，结合烟花爆竹储存经营过程的危险特性编制了《宜春市励领高博贸易有限公司生产安全事故应急救援预案》，已于2024年1月17日在万载县应急管理局进行备案登记，备案编号：36090020240005。

万载县和悦花炮贸易有限公司和万载县汇鑫源礼花制造有限公司已根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的有关要求，结合烟花爆竹储存经营过程的危险特性，编制了事故应急救援预案。公司应根据万载县和悦花炮贸易有限公司和万载县汇鑫源礼花制造有限公司提供的应急预案，再结合本公司的预案要求，每年进行一次消防应急演练，演练内容严格按照预案要求进行。

## 2.9 公用工程

### 2.9.1 给排水

该企业生产生活用水由自来水公司提供，消防用水由消防水池提供，在仓库前方设有消防小水池，同时均在消防水池旁配备了消防水桶。

### 2.9.2 供配电

该企业生产生活用电由当地供电所提供。

### 2.9.3 库区道路

经现场勘察，该项目的库区与库外道路相通，交通便利、畅通。库区内主要道路均为水泥道路，道路宽度为 4m，库区内设回车场，可满足运输车辆及消防、急救车辆运输需求。

### 2.9.4 通风、防潮设施

该项目库房的地基均进行了防潮处理，仓库地面为水泥地面，光滑平整；各仓库均设置有高窗和低窗，但 326-2 号成品库通风窗未设置金属纱网。库内的通风均为自然通风。各成品库设有温湿度计及记录本，但未定期进行记录。

### 2.9.5 通信设施

库区设置门卫值班人员昼夜值班，值班人员通过手机进行通讯联系。

### 3 主要危险有害因素的辨识与分析

#### 3.1 危险、有害因素分析方法

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，统称为危险因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。危险、有害因素的分析辨识是建立在现场考察和资料分析的基础上进行的，危险、有害因素的分析辨识是安全评价的基础。因此，在现场考察和资料分析的基础上，对该企业烟花爆竹经营、储存过程中及其附属设施所存在的主要危险、有害因素采用如下分析方法。

1、根据烟花爆竹药剂的物化性质，对其固有的危险性进行定性分析。

2、根据国家标准《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）相关规定，对库区总平面布置、内外部距离进行定性、定量分析。

3、对该企业烟花爆竹储存过程中的滞药量进行重大危险源辨识，按《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）进行定量分析。

#### 3.2 烟花爆竹危险因素分析

烟花是指燃放时能形成色彩、图案，产生音响等，以视觉为主的产品。爆竹指燃放时能产生爆音、闪光等，以听觉效果为主的产品。

烟花爆竹主要物料有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、木炭、硫磺、漆片、酚醛树脂、铝粉、铁粉、钛粉、镁铝合金粉及着色剂碳酸锶、草酸钠、氧化铜和少量特殊效应物质、含氯有机物、溶剂等。这些物料中既有氧化剂又有还原剂和着色剂，在受热、摩擦、撞击、接触明火、吸湿受潮，或者在一定条件下氧化剂与还原剂混合时，均有可能引起燃烧爆炸。

该企业主要经营（批发）组合烟花类（A、B、C、D）级、架子烟花类（B、C）级、礼花类（A、B）级、玩具类（C、D）级、吐珠类（A、B、C）级、升空类（A、B、C）级、旋转类（A、B、C、D）级、喷花类（A、B、C、D）级、爆竹类（C级）产品，成品因经过包装及装箱后，相对原料及半成品的危险性降低，但仍存在因仓库超量贮存、分类存放不能达到安全间距、贮存的物

质条件与技术条件可靠性不足（如缺少防止小动物进入仓库内啃咬及防潮措施）、成品装卸作业违章操作、仓库管理人员安全素质低、厂内运输工具缺陷等均有引起成品燃烧和爆炸危险。另外由于仓库安全距离不够或防护屏障不全又造成事故扩大的可能。

导致烟花爆竹发生火灾爆炸的原因较多，发生后造成的后果极为严重，不仅会造成仓库损毁、财产损失，而且易造成人员伤亡。烟花爆竹产品在储存过程中发生火灾爆炸的原因主要有：

### 1、明火

由于外来人员、搬运人员或其他进入仓库的人员携带火种，违章吸烟，或外来火源等易发生火灾；围墙外燃放烟花爆竹造成也会出现明火；若仓库安装照明线路，当电气线路老化、接触不好引起打火、照明灯具、开关不防爆等电气火花也可引起仓库发生火灾爆炸。

### 2、雷电危害

雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大，可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障，严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花爆竹仓库缺少防雷设施或防雷设施接地电阻超标，可遭受雷击事故，由于烟花爆竹易燃易爆，因此对整个库区均应设置防雷设施，建筑物防雷可使用接闪杆，接地电阻应 $\leq 10\ \Omega$ ，定期检查测试，防止雷电危害。

### 3、摩擦、静电

烟花爆竹码垛过高、堆垛过大、使用水泥条、块石等材料，容易因摩擦产生火花而引起燃烧爆炸事故。如烟花爆竹产品质量不合格或使用高感度的氯酸盐等氧化剂，在受热、摩擦、撞击时可引起燃烧爆炸事故。在烟花爆竹长期的储存过程中，可能发生包装破损，黑火药、烟火药裸露或散落在地面，遇静电、撞击、摩擦均可导致火灾事故。因此进出仓库的人员均应穿戴防静电服装和导静电鞋，严禁携带任何易燃物品。

### 4、受潮分解爆炸

由于某些品种的烟花爆竹中使用铝粉等金属粉末，空气中含有铝粉 40mg/L 时，遇明火就会爆炸。铝粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积

热后自燃。粉尘愈细愈易燃烧。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

烟花爆竹仓库引爆的原因分析见下图 3-1。

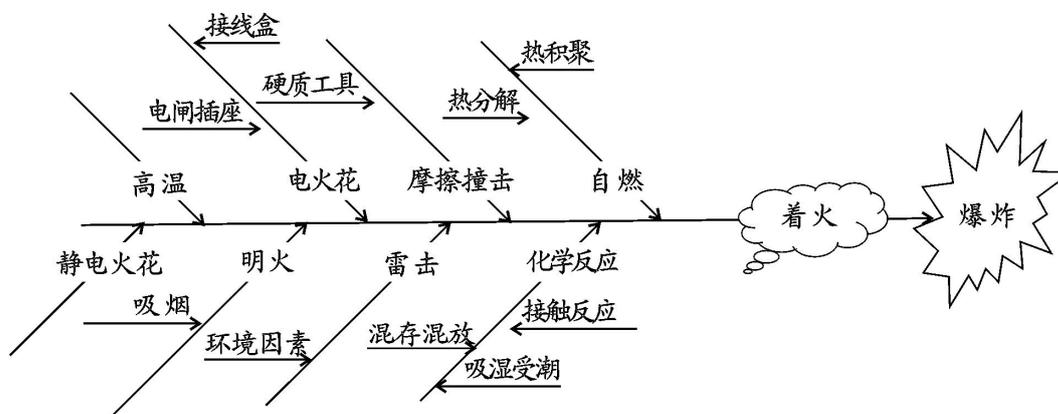


图 3-1 烟花爆竹仓库引爆的原因分析图

## 5、爆炸危害

烟花爆竹爆炸通常伴随发热、发光、压力上升等现象，具有很强的破坏作用，主要破坏形式有：

1) 直接的破坏作用。厂房建筑、设备等爆炸后产生许多碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。

2) 冲击波的破坏作用。物质爆炸时，产生的高温高压气体以极高的速度膨胀，像活塞一样挤压周围空气，把爆炸反应释放出的部分能量传递给压缩的空气层，空气受冲击而发生动扰，使其压力、密度等产生突变，这种扰动在空气中传播就形成冲击波。冲击波的传播速度极快，在传播过程中，可以对周围环境中的机械设备建筑物产生破坏作用和人员伤亡。冲击波还可以在它的作用区域内产生震荡作用，使物体因震荡而松散，甚至破坏。冲击波的破坏作用主要是由其波阵面上的超压引起的。在爆炸公司附近，空气冲击波波阵面上的超压可达几个甚至十几个大气压，在如此高的压力作用下，建筑物被摧毁，机械设备、管道等也会受到严重破坏。当冲击波大面积作用于建筑物时，波阵面超压在 20~30kPa 内，就足以使大部分砖木结构建物受到严重破坏。超压在 100kPa 以上时，除坚固的钢筋混凝土建筑外，其余部分将全部破坏。

3) 造成火灾。爆炸发生后，产生的高温、高压，建筑物内遗留大量的热或残余火苗，不仅会对仓库本身造成危害，还会把库区周围的杂草引燃，导致火灾。

4) 造成中毒和环境污染。在烟花爆竹大量的爆炸过程中，产生的硫化物、氮氧化物烟雾对环境会造成污染。

### 3.3 储运过程危险因素分析

#### 3.3.1 储存过程危险因素分析

1、由于库区选址不当，烟花爆竹仓库的外部、内部安全距离不符合要求等原因，储存过程中发生火灾、爆炸事故，会对库区周围人员及库区内作业人员造成人员伤亡、财产损失。因此库区的选址必须符合国家标准的相关规定，内、外部安全距离和安全间距必须符合《烟花爆竹工程设计安全标准》的要求，使人员和危险源保持隔离，降低危险性。

2、建筑物的防火等级不够，设计不规范，直接影响人员的撤离和造成二次事故。

3、明火直接引爆。仓库全部为易燃、易爆物质，由于吸烟、取暖、飞火等原因，易引发爆炸事故。

4、受太阳直射、局部热量聚集，当达到一定温度时，引起火药的自燃，产生明火导致爆炸事故。

5、产品质量不合格，使用了违禁原料，或产品过于敏感，在正常的储存条件下引发事故。

6、烟花爆竹仓库相应较独立，要做好防雷电设计，并采取有效避雷措施，防止雷电造成的燃烧、爆炸事故的发生。

7、烟花爆竹仓库的照明、开关、线路都会产生电气火花，如果没有安装电气线路，临时使用的照明灯具也可能产生火花。

8、静电起火，烟花爆竹在作业过程中产生的静电积聚和人带有静电，无消除静电装置接地造成静电积聚放电。

9、潮气和雨水直接影响产品的质量，同时部分品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末，铝粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，

积热后自燃。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

10、仓库内地面不符合要求，地面没有按要求画堆垛线或产品没有按堆垛线堆放，作业通道和通风巷道宽度不够。

### 3.3.2 运输过程危险因素分析

1、在库区内的运输采用人力和手推车运输，在装卸搬运操作过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜、重压、滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起烟花爆竹产品的燃烧爆炸。

2、在物料的运输过程中，运输工具产生的火花或撞击、摩擦、坠落、人体产生的静电等均有可能引起危险物的燃烧爆炸。

3、运输过程中运输时，若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、磨擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故。

4、在运输时，司机和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸。

5、禁忌性物料混运，一旦泄漏相遇，会发生燃烧、爆炸等事故。

6、运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故。

7、产品质量和包装质量不合格，使用了违禁原料，发生爆炸事故的隐患。

8、运输的线路必须按照公安部门指定的线路，避开人员稠密区和重要场所。

9、运输车辆停靠时要加强监管，防止事故的发生。

10、使用非危险化学品车辆进行运输，极易造成事故的发生。

### 3.3.3 装卸过程危险因素分析

烟花爆竹在装卸搬运过程中，不严格执行操作规程，发生撞击、坠落、摩擦、倾斜重压，滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起产品的燃烧爆炸。

### 3.3.4 其它危险性分析

1、物体打击

烟花、爆竹堆垛过高、堆放方式不符合标准，发生倒塌，易发生货物倾倒造成物体打击事故。

## 2、电气危害

值班室及库、内外电源线路，当电线裸露、电器设备漏电或带电检修设备时，可导致触电事故发生。

## 3、中毒

烟花爆竹使用的火药属于有毒物品。此类物品经吸入、食入、经皮吸收会对人的神经中枢系统有麻醉作用，对上呼吸道、皮肤、肾脏、粘膜等人体各器官有刺激作用，引发各种疾病；短时间内吸入较高浓度时可引起急性中毒，出现眼及呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及头晕、头痛等症状。

## 4、车辆伤害

库内运输车辆运输装卸过程中，由于驾驶操作不当或车辆故障，将会导致车辆伤害，甚至引起烟花爆竹的火灾和爆炸事故。

## 5、高处坠落

在对烟花爆竹屋顶进行检查和维修时，作业人员安全意识不强、脚手架安装不良等原因，可能导致高处坠落事故发生。

### 3.4 环境危险有害因素分析

#### 3.4.1 自然条件危险因素分析

自然条件的影响主要指气候等方面的影响。本节着重分析雷电、高温和潮湿等因素对本项目的影响。

##### 1、雷电

雷电可能触发烟花爆竹火灾爆炸事故，因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹行业安全生产的重要因素之一。由于雷电的不确定性，易在防雷设施设置不到位的部位发生直击雷或感应雷雷击事故，引起火灾爆炸。因此烟花爆竹库房的防雷设计应严格按照规范进行，选择可靠的避雷方式、接地电阻、安全间距等，仪有效防止直击雷与感应雷。

##### 2、高温

高温容易引发火灾，特别是在高温、潮湿天气，储存的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾事故。该项目所在地区属温带大陆性气候，但存在夏季高温现象，当夏季环境温度过高时，库内温度升高易

发生火灾事故。

### 3、潮湿

烟花爆竹产品内含有铝粉等物质，这些物质遇湿易产生氢气并放出热量，导致火灾事故。因此仓库必须要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇潮湿发热，引发燃爆事故。

#### 3.4.2 周边环境危险因素分析

库区内仓库与周边的居住区安全间距符合要求，库区周边活动人员主要是围墙外道路流动人员及少数车辆等，此外，无对库区造成危害的危险源。

#### 3.5 人员因素危险性分析

作业人员是否遵章守纪及公司安全管理水平的高低是实现烟花爆竹仓库安全运行的主要因素之一，在日常生产中人的不安全行为及安全管理不规范是引发事故主要的危险有害因素。

人的不安全行为主要表现为：

1、违章使用明火，违章携带手机等易发生静电和火花的工具进入库区。

2、进入仓库的人员穿戴不防静电的衣物和钉底鞋。据测量，一个普通男子站在绝缘地板上脱化纤毛衣时，人体静电电位可达 8200 伏，起电量为 0.95 微库，积累的静电能力为 3.9 毫焦。这个能量比黑火药的最小静电点火能 0.19 毫焦大 20 倍。如果发生静电放电火花，就会引起爆炸事故。穿硬底、钉底鞋时，散落在地上的烟火药能被行走时的摩擦力引燃起爆。

3、操作不规范：

违规使用铁制工具。铁器冲击、碰撞时产生火花，可引爆烟火药。

错误操作，忽视安全，忽视警告。装卸作业中，碰撞、拖拉、翻滚、倒置以及剧烈振动等，都可引起火灾爆炸事故。

操作、搬运过程中堆垛过高、过密造成倒塌。

4、库房内人员集中，限制库房内的人员是为了限制发生爆炸事故时造成大量的人员伤亡。

5、使用不安全设备，人为造成安全装置失效。

6、安全管理不规范主要表现在：

- 1) 公司对员工的教育培训不够，未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识；
- 2) 劳动组织不合理，对现场作业缺乏指导、检查或指导错误；
- 3) 没有或不认真执行实施事故防范措施，存在侥幸心理，对事故隐患整改不力。

### 3.6 重大危险源辨识

#### 3.6.1 重大危险源辨识

重大危险源辨识的依据为行业标准 AQ4131-2023《烟花爆竹重大危险源辨识》。烟花爆竹重大危险源指长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险物品，且危险物品数量等于或超过临界量的单元。

重大危险源的辨识指标：

$$S = q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n$$

式中：

S——重大危险源辨识指标；

$q_1, q_2, \dots, q_n$ ——各种危险品设计存放量，单位为吨（t）。

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——各种危险品相对应的临界量，单位为吨（t）。

当单元的  $S \geq 1$  时，则该单元判定为烟花爆竹重大危险源。

#### 3.6.2 危险物质临界量标准

企业在库区中涉及的主要危险物质有烟花和爆竹。根据行业标准 AQ4131-2023《烟花爆竹重大危险源辨识》规定，表 3 烟花爆竹成品和半成品临界量：7 号及以上礼花弹成品及半成品、白药开包药大于 7g 的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品临界量为 1t、6 号及以下礼花弹成品及半成品、白药开包药小于等于 7g 且大于个人燃放类的组合烟花类、小礼花类最大白药开包药药量的小礼花、组合烟花类成品及半成品临界量为 5t，其他表 3 中未规定临界量的，A 级烟花爆竹成品的临界量为 5t，B 级烟花爆竹成品的临界量为 10t，C 级和 D 级烟花爆竹成品的临界量为 50t。

#### 3.6.3 企业危险物质数量的确定

根据库区内各品种的最小经营单位含药量、每箱货品中最小经营单位数量和该品种箱数的乘积予以连加，即为库区内药量总和。如下式：

$$Q = \sum_{i=1}^n q_i \times a_i \times b_i$$

$Q$ ——库区总药量；

$q_i$ ——某品种最小经营单位含药量；

$a_i$ ——每箱货品中最小经营单位个数；

$b_i$ ——该品种库存箱数。

该企业的最大库存量见表 3-1。

表 3-1 危险物质的数量

仓库编号	物质名称	仓库等级	危险物质量（吨）	最大临界量（吨）	$S = \sum q_i / Q_i$
326-2	A、B 级烟花成品	1.1 <sup>2</sup>	3	1	$3 > 1$
341	C、D 级烟花成品	1.3	20	50	$0.4 < 1$
8	C 级爆竹成品	1.3	9	50	$0.18 < 1$

备注：326-2 号成品库储存 A、B 级烟花成品，重大危险源辨识中按照表 3 的临界量最大的临界量 1t 来进行核算。

### 3.6.4 重大危险源辨识结果

经辨识，该公司 326-2 号成品库构成烟花爆竹重大危险源，其他 341 号成品库、8 号成品库未构成烟花爆竹重大危险源。企业应高度重视对烟花爆竹的安全管理，制定应急救援预案，采取严格措施预防和控制烟花爆竹发生燃烧、爆炸事故。

## 3.7 重点监控化学品和易制爆化学品辨识

### 3.7.1 监控化学品辨识

监控化学品辨识是依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》，依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》的规定，该公司储存的产品为烟花爆竹成品，不属于监控化学品。

### 3.7.2 易制爆化学品辨识

易制爆化学品辨识是依据《易制爆危险化学品名录》（2015 版），依据《易制爆危险化学品名录》（2015 版）的规定，该公司储存烟花爆竹成品不属于易制爆化学品。

## 3.8 事故案例和原因分析

### 3.8.1 雷电

事故案例：2005年4月24日上栗县一花炮厂成品仓库发生雷击爆炸事故，损失30多万。

雷电可能触发烟花爆竹在储存过程中发生火灾、爆炸事故。因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹安全储存的主要因素之一，由于雷电的不确定性，易在防雷设施不到位的地方发生直击雷或感应雷雷击事件，引起火灾、爆炸。该企业所在山区位置，尤其是夏天雨季雷电较多，受雷击危害的可能性相对较大。因此，防雷设施应严格按照规范进行，选择可靠的避雷方式，接地电阻必须符合要求，以有效防止直击雷或感应雷的危害。

- 1、触发事件：雷电的火球接触药剂和人员。
- 2、发生条件：直击雷、球形雷。
- 3、防范措施：
  - 1) 直击雷可通过避雷针避免；
  - 2) 球形雷很难预防，大雷暴雨时停止作业，并离开工作岗位到安全处。

### 3.8.2 机械能（碰撞、摩擦）

事故案例：1989年1月26日江苏省建湖县庆丰乡红星花炮厂插引工领硝饼时用铁桶盖放在有药尘的水泥台面上，装满后移动时因水泥台面与铁桶盖摩擦起火引燃台面药尘发生爆炸，死亡11人，伤18人。

- 1、触发事件：局部能量集中产生自燃点。
- 2、发生条件：药内有硬杂质、使用铁质工具、工具磨损有毛刺、意外跌落、挤压、超负荷疲劳作业、台面有沙粒、拖拉有药的半成品、踩燃地面余药、哄抢领料、烘干过程中翻动、违规使用高敏感度药剂。
- 3、防范措施：
  - 1) 防止杂物进入原材料，混合前原材料应单项筛选；
  - 2) 使用绢筛，不使用铁质工具；
  - 3) 工具及工作台面打磨平整；
  - 4) 不使用违禁药物；

- 5) 思想高度集中；
- 6) 严禁加班加点和延长劳动时间，不上晚班。

### 3.8.3 静电

事故案例：1993年1月8日黑龙江省方正县育林乡春雷花炮厂因工人穿化纤衣服产生静电火花引起爆炸，死亡12人、重伤2人。

静电能够引起火灾爆炸的根本原因在于静电放电火花具有点火能量，而静电保护主要是设法清除、控制静电的产生和积累条件。

- 1、触发事件：静电放电火花。
- 2、发生条件：药剂积聚静电、人体积聚静电、搬运产生静电。
- 3、防范措施：
  - 1) 有药工作台上铺防静电橡胶板；
  - 2) 工作间装静电消除装置；
  - 3) 操作人员穿防静电或全棉工作服；
  - 4) 操作人员定期消除静电；
  - 5) 保持地面潮湿，使用防静电器具（不能用普通塑料器皿盛装烟火药）。

### 3.8.4 化学能

事故案例：2000年8月4日江西省上栗县因从内蒙非法运回的亮珠等药料长时间在雨中吸湿、受潮，产生化学放热反应达到着火点引发爆炸，死亡27人，伤26人。

烟花爆竹产品中的升华硫或硫磺长时间暴露在空气中被氧化产生放热反应，并且烟花爆竹是由氧化剂、还原剂等物质混合组成，常用氧化剂（高氯酸钾）常温下稳定，遇热分解易燃，均易发生爆炸。

- 1、触发事件：温度、静电和摩擦。
- 2、发生条件：化工材料质量不合格。
- 3、防范措施：
  - 1) 如果药剂升温立即将药剂摊开散热，人员立即离开至安全地带，1小时后无异常情况才允许上岗；
  - 2) 原材料、半成品必须保持干燥；

- 3) 选择符合质量要求的原材料;
- 4) 原料使用完应扎紧袋口, 不让其与空气接触。

### 3.8.5 热能

事故案例：2003年7月28日河北省辛集市郭西花炮厂因在高温天气晾晒礼花弹及药物发生爆炸，死亡35人，2人失踪，103人受伤。

高温、潮湿容易引发火灾。在储存过程中药物、半成品、成品遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾、爆炸事故。加之地处亚热带地区，夏季正常最高温度达40℃，当温度过高时，可采取降温措施，防止事故的发生。

- 1、触发事件：热量积累点燃药物。
- 2、发生条件：明火、环境温度过高。
- 3、防范措施：禁止明火源、34℃以上高温停止作业。

## 4 评价单元划分及评价方法选择

### 4.1 评价单元的划分

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）结合评价对象实际情况，本次评价将对象划分为以下几个评价单元：

- 1、资料审核单元
- 2、总体布局和条件设施单元
- 3、现场检查单元
- 4、安全防护设施评价单元
- 5、周边环境危险性评价单元
- 6、安全经营条件评价单元
- 7、重大安全事故隐患检查判定单元

### 4.2 评价方法及选择

根据公司烟花爆竹仓库的具体情况、特点及储存的物质特性，结合考虑各种评价方法的适用范围，本次评价采用以定性、定量评价为主，结合其他评价方法的综合评价方法。具体采用评价方法见下表 4-1。

表 4-1 各评价单元选用的评价方法汇总表

评价单元	评价方法
资料审核单元	安全检查表法
总体布局和条件设施单元	安全检查表法
现场检查单元	安全检查表法
安全防护设施评价单元	安全检查表法
周边环境危险性评价单元	根据现场实际情况进行论述
安全经营条件评价单元	根据相关文件和现场实际情况进行论述
重大安全事故隐患检查判定单元	根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》的通知进行对照检查

## 5 定性、定量评价

### 5.1 资料审核单元安全评价

资料审核评价包括组织机构、从业人员、规章制度及相关技术资料等方面的情况，本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 A.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核表》对被评价单位提供的资料审核评价，评价过程见下表 5-1。

表 5-1 资料审核表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	组织机构	法人条件证明	公司已取得营业执照，有独立的法人资格	合格
		安全生产组织机构	有安全生产组织机构	合格
		产品质量检测检验管理机构	供货方借助第三方正规检测机构进行数据检测。	合格
		保卫组织机构	设置了仓库保卫组织	合格
		应急救援组织	有应急救援组织	合格
2	从业人员	主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核上岗证	主要负责人和专职安全管理人员已取得培训资格合格证	合格
		守护员、保管员培训考核上岗资格证明	经相关部门培训考核合格，取得上岗资格证明	合格
		驾驶、押运人员资格证明	有驾驶员、押运员资格证明	合格
		其他从业人员培训上岗资格证明	由企业内部培训合格后上岗	合格
		购买工伤保险	有工伤保险证明（万载县社会保险事业服务中心出具的参保证明）	合格
3	规章制度	安全设施设备管理制度	有安全设施设备管理制度	合格
		安全目标管理与奖惩制度	有安全目标管理与奖惩制度	合格
		动火作业管理制度	有动火作业管理制度	合格
		安全投入保障制度	有安全投入保障制度	合格
		重大危险源评估与监控制度	有重大危险源评估与监控制度	合格
		不合格产品处置制度	有不合格产品处置制度	合格
		仓库安全管理制度	有仓库安全管理制度	合格
		仓库保管守卫制度	有仓库保管守卫制度	合格
		防火防爆安全管理制度	有防火防爆安全管理制度	合格

		安全检查和隐患排查治理制度	有安全检查和隐患排查治理制度	合格
		事故应急救援与事故报告制度	有事故应急救援与事故报告制度	合格
		买卖合同管理制度	有买卖合同管理制度	合格
		产品流向登记制度	有产品流向登记制度	合格
		产品检验验收制度	有产品检验验收制度	合格
		从业人员安全教育培训制度	有从业人员安全教育培训制度	合格
		企业负责人值（带）班制度	有企业负责人值（带）班制度	合格
		安全生产费用提取和使用制度	有安全生产费用提取和使用制度	合格
		违规违章行为处罚制度	有违规违章行为处罚制度	合格
		其他相关资料	制定了安全检查制度等	合格
4	技术资料	设计说明书	成品库出租方有设计说明书	合格
		平面布置图	成品库出租方有库区总平面布置图	合格
		库房施工设计图	成品库出租方有施工设计图	合格
		安全设施和设备清单	有安全设施设备清单	合格
		消防设施和设备清单	有消防设施设备清单	合格
		主要生产设施和设备检验合格证明	该企业已提供成品库出租方的防雷检测和防静电检测合格证书	合格
		特种设备检验合格证明	无特种设备	合格
		配送运输车辆情况	该企业提供持有道路运输经营许可证、危险货物运输资质的单位运输。	合格
资料审查结论意见			符合安全条件	

注：1、本表所列的审核和检查项目，全部合格，符合安全条件；

2、本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，不符合安全条件。

## 5.2 总体布局和条件设施单元安全评价

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 B.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表》对仓库选址及总体布局单元检查评价，评价过程见下表 5-2。

表 5-2 总体布局和条件设施单元现场检查表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	总体布局	选址	租赁库区选址避开了居民点、学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线路等，外部安全距离范围内没有设置建筑物，符合规范要求。	合格
		围墙	该企业租赁万载县汇鑫源礼花制造有限公司的成品库处于万载县汇鑫源礼花制造有限公司库区内，四周设实体围墙；该企业租赁万载县和悦花炮贸易有限公司的成品库处于万载县和悦花炮贸易有限公司库区内，万载县和悦花炮贸易有限公司库区四周设置有实体围墙。	合格
		功能分区	分区合理	合格
		建筑物危险等级划分和布置	建筑物危险等级划分与总平面布置图相符，布置合理	合格
		危险品运输通道	库区内、外部运输通道通畅，无关人员和车辆不通过库区	合格
		值班室	值班室布置合理	合格
		外部安全距离	库区外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》要求	合格
		安全疏散条件	326-2 号和 341 号、8 号成品库设置有 2 个（含两个）以上安全出口，仓库内任一点至安全出口的距离均不大于 15m	合格
2	条件和设施	库区主要道路的宽度、坡度，建筑物之间的通道宽度	库区主要道路宽度约 4 米，建筑物之间设有回车坪，宽度不小于 20 米。	合格
		消防设施、消防水源、水量、保护范围、补充时间	库区消防水源充足，配备了消防水池等消防设施，但 326-2 号成品库、341 号成品库配备 4kg 灭火器、部分室外消火箱无水带水枪	不合格
		安全监控保卫设施和固定值班电话	库区配备了视频监控系统和通讯设备	合格
资料审查结论意见			有 1 项不合格，复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件	

注：1、本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

2、本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件。

### 5.3 现场检查单元安全评价

本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 C.3 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表》对被评价单位烟花、爆竹仓库现场情况进行检查评价，评价过程见下表 5-3。

表 5-3 烟花爆竹批发经营企业安全评价现场检查表

序号	项目	检查项目	检查情况	检查结论
1	定级 定量	建筑危险等级	符合要求	合格
		核定存药量	符合要求	合格
		内部安全距离	内部安全距离符合标准要求，	合格
		安全标志	较齐全	合格
2	建筑 结构	建筑设计和结构	砌体承重结构，设构造柱和上下圈梁。	合格
		建筑防火等级	成品库耐火等级均为二级	合格
		门的开启方向、宽度、数量以及与其他建筑物门的对应方向	库门均向外开启，门宽大于 1.5m，库门没有与其他建筑物门相对应	合格
		窗的结构、材料以及开启方向	高窗为百叶窗结构，但 326-2 号成品库通风窗未设金属网	不合格
		屋盖的材料、结构	屋盖为钢梁彩钢瓦屋盖。	合格
		墙的结构、厚度，内墙面、梁或过梁的设计等	成品库为密实砌体墙体，24cm 墙，内墙面光滑。	合格
		地面阻燃性、柔性、导静电性能	成品库为水泥地面，光滑平整，符合要求	合格
		仓库防潮、隔热、通风与防小动物	成品库采取了防潮措施，设置了高窗和地窗，均设了金属纱网以防小动物进入	合格
3	疏散 要求	安全出口的数量，设置方向和位置，疏散距离	326-2 号和 341 号、8 号成品库设置有 2 个（含两个）以上安全出口，仓库内任一点至安全出口的距离均不大于 15m	合格
		建筑物内的通道宽度	建筑物内通道宽度为 1.5 米	合格
		门口的台阶及坡度	门口无台阶	合格
4	人员	核定数量	符合要求	合格
		培训和上岗证	经相关部门培训考核合格，取得上岗资格证明	合格
		衣着	员工衣着为棉制品	合格
		防护用品及材质	防火用品的材质为棉制品	合格
		年龄及身体状况	员工的年龄和身体状况符合标准要求	合格
5	消防	设施、器材的配置和检验	326-2 号成品库、341 号成品库配备 4kg 灭火器、8 号成品库配备 5kg 灭火器，部分室外消防箱内无水带水枪	不合格
		防火设备和措施	配备齐全，但未定期清理防火隔离带。	不合格
		电器设备的选型与安装	无此项	不考核
		电器照明的选型与安装	无此项	不考核
		电线的选型、连接和敷设	穿钢管敷设	合格

		建筑物的防雷	成品库设置了防雷设施，并检测合格	合格
		设备和电器的接地	无此项	不考核
		设备的检修和维护	无此项	不考核
		消除人体静电装置	设置有静电消除装置，并经过相关部门检测合格	合格
6	贮存与运输	产品堆垛的高度和堆垛间距	产品堆垛的高度和堆垛间距符合要求。	合格
		运输通道的宽度	运输通道宽度符合标准要求	合格
		库房地面防潮措施	采取了防潮措施	合格
		库房内温度、湿度、通风的控制	自然通风。已配备温湿度计及记录本，但未定期进行记录	不合格
		机动车库区行走路线和装卸	库区内机动车行驶线路畅通	合格
7	制度规程	岗位安全管理制度	有岗位安全管理制度	合格
		岗位安全操作规程	有岗位安全操作规程	合格
<b>结论意见</b>		有 4 项不合格，复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件		

注：1、本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

2、本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；

## 5.4 安全防护设施评价

### 5.4.1 防雷、防静电设施

根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》（AQ4106-2008）、《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》（AQ4106-2008）、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求对该项目危险性建筑的防雷、防静电设施进行评价：该项目各危险性建筑物均安装了防雷防静电装置，并经具备检测检验资质的检测检验部门检测合格，出具有检测合格报告，符合要求。详情见下表 5-4：

表 5-4 防雷、防静电设施检查表

仓库编号	安全设施类别	检测单位	报告编号	有效期至	备注
8 号成品库 (C 级爆竹)	防雷	湖南新中天检测有限公司	1182017004 雷检字 2023-09-795009	2024 年 03 月 14 日	
	防静电	湖南新中天检测有限公司	2023-09-795010	2024 年 03 月 14 日	
341 号成品库 (C、D 级烟花)	防雷	湖南新中天检测有限公司	1182017004 雷检字 2023-08-795002	2024 年 02 月 01 日	
	防静电	湖南新中天检测有限公司	2023-08-795003	2024 年 02 月 01 日	

仓库编号	安全设施类别	检测单位	报告编号	有效期至	备注
326-2号成品库 (A、B级烟花)	防雷	湖南新中天检测有限公司	1182017004 雷检字 2023-08-795002	2024年02月01日	
	防静电	湖南新中天检测有限公司	2023-08-795003	2024年02月01日	

#### 5.4.2 其它安全设施评价汇总

库区安全防护设施包括消防设施、视频监控设施、电气设备和电气线路、围墙、安全警示标志等，评价过程见下表 5-5。

表 5-5 安全防护设施检查表

序号	检查内容	检查情况	检查结论
1	库区消防设施设置是否符合国家相关标准规定	326-2号成品库、341号成品库配备4kg灭火器、8号成品库配备5kg灭火器，部分室外消防箱无水带水枪，未定期清理防火隔离带	不合格
2	防雷防静电设施是否符合国家有关标准规定	库区设有防雷防静电装置，并均由具有检测检验资质单位检测合格且出具检验检测合格报告。	合格
3	防盗报警等监控设施、保卫设施是否符合国家有关规定	库区视频监控系统装置运行良好。	合格
4	库区电线、照明、电气设备等电气设施是否符合国家相关标准规定	库区电线、照明等电气设施符合国家相关标准规定	合格
5	防护屏障的形式及防护能力	1.3级成品库可不设防护屏障，1.1 <sup>2</sup> 级成品库设四面防护屏障。	合格
6	围墙	该企业租赁万载县汇鑫源礼花制造有限公司的成品库处于万载县汇鑫源礼花制造有限公司库区内，四周设实体围墙；该企业租赁万载县和悦花炮贸易有限公司的成品库处于万载县和悦花炮贸易有限公司库区内，万载县和悦花炮贸易有限公司库区四周设置有实体围墙。	合格
7	安全标识	符合要求	合格
8	其它安全设施	库区值班人员均配备手机保持通讯	合格
安全设施现场检查意见		有1项不合格，复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件	

注：1、本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

2、本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；

#### 5.5 建筑结构及耐火等级

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）中建筑结构及耐火等级要求，对该项目危险性建筑物的建筑结构与耐火等级进行评价，情况如下表 5-6：

表 5-6 项目危险性建筑物建筑结构与耐火等级符合性评价情况一览表

工房用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	危险等级	建筑结构与屋盖形式	耐火等级要求	耐火等级现状	判定结果
8号成品库 (C级爆竹)	500	1.3	砌体承重结构, 设构造柱和上下圈梁, 实心砖砌墙体、轻钢屋盖	二	二	符合要求
326-2号成品库 (A、B级烟花)	150	1.1 <sup>2</sup>	砌体承重结构, 设构造柱和上下圈梁, 实心砖砌墙体、轻钢屋盖	二	二	符合要求
341号成品库 (C、D级烟花)	1000	1.3	砌体承重结构, 设构造柱和上下圈梁, 实心砖砌墙体、轻钢屋盖	二	二	符合要求

结论：该项目危险性建筑物的建筑结构与耐火等级均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。

## 5.6 危险性建筑物内外部距离

### 5.6.1 内部距离

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）内部最小允许距离对该项目危险性建筑物之间的内部距离进行评价，情况如下表 5-7 所示：

表 5-7 项目相邻仓库内部距离评价情况一览表

仓库名称	危险等级	最大计算药量 (t)	库区内建（构）筑物	实际距离 (m)	标准要求 (m)	符合性
8号成品库 (C级爆竹)	1.3级	9	9号成品库 (1.3级, 储药量 10t)	30	30	符合
			10号成品库 (1.3级, 储药量 20t)	41	40	符合
326-2号成品库 (A、B级烟花)	1.1 <sup>2</sup> 级	3	326-3号成品库 (1.1 <sup>2</sup> 级, 储药量 3t)	25	25	符合
			326-1号成品库 (1.1 <sup>2</sup> 级, 储药量 3t)	25	25	符合
			326-4成品库 (1.1 <sup>2</sup> 级, 储药量 1t)	25	25	符合
			326成品库 (1.1 <sup>2</sup> 级, 储药量 1t)	25	25	符合
341号成品库 (C、D级烟花)	1.3级	20	342号成品库 (1.3级, 储药量 20t)	40	40	符合

备注：326-2号成品库与相邻库房之间有防护屏障。

### 5.6.2 外部距离

宜春市励领高博贸易有限公司租赁的 3 栋烟花爆竹仓库，其中 2 栋烟花成品库设在万载县三兴镇湖源村（万载县汇鑫源礼花制造有限公司的 326-2 号 1.1<sup>2</sup>级成品库、341 号 1.3 级成品库），1 栋爆竹成品库设在万载县康乐街道东升村（万载县和悦花炮贸易有限公司库区内 8 号 1.3 级成品库）。项

目地址符合城乡规划要求，并避开密集避民区、学校、工业区、旅游区、铁路运输线等。根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）外部最小允许距离对该项目危险性建筑物的外部距离情况进行评价，情况如下表 5-8 所示：

表 5-8 库区外部距离情况一览表

库房号	用途	危险等级	药量 (kg)	方位	相邻情况	实际距离 (m)	标准距离 (m)	符合性
326-2	成品库	1.1 <sup>2</sup>	3000	东北面	10 户以下零散住户	210	205	符合
				东面	出租企业成品库区内成品库	/	/	/
				南面	出租企业成品库区内药物库区	/	/	/
				西面	山地	/	/	/
				北面	山地	/	/	/
341	成品库	1.3	20000	东面	出租企业成品库区内在建成品库	/	/	/
				南面	出租企业成品库区内成品库	40	40	符合
				西面	50 人以下企业	97	85	符合
				北面	山地	/	/	符合
8	成品库	1.3	9000	西面 北面	出租企业成品库区内成品库	/	/	/
				东面	10kV 架空电力线 / 110kV 架空电力线	43/94	35/65	符合
				南面	出租企业办公楼	66	65	符合

注：326-2 号、341 号、8 号成品库核定药量和内外部距离均参照“万载县汇鑫源礼花制造有限公司和万载县和悦花炮贸易有限公司的总平面布置图”。与出租企业成品库区内成品库的距离按内部距离描述。

## 5.7 周边环境危险性评价

### 5.7.1 库区内在的危险、有害因素对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

根据第三章项目主要危险有害因素分析结果可知，库区烟花爆竹仓库储存的烟花爆竹全部为易燃、易爆物质，其运行过程中存在的主要危险因素是发生火灾、爆炸事故。因库区外部距离均符合标准要求，故库区发生的火灾、爆炸事故对周边人员活动影响较小。

但库区发生火灾、爆炸事故时产生的烟尘、气味会对周边环境如环境空

气等造成一定程度的污染。

### 5.7.2 周边单位生产、经营活动或居民生活对库区的影响

该项目周边外部距离均符合要求，周边单位生产经营活动或居民生活对仓库造成危害较小。

### 5.7.3 自然环境对库区可能产生的影响

根据当地自然条件分析，项目烟花爆竹仓库选址所处地域不存在洪涝灾害影响，其自然条件、地质、水文等，对项目建设基本无影响。

当地自然条件对建设项目存在的主要影响的是雷电影响，如防雷设施接地失效，在雷雨季节遭到雷击会发生爆炸燃烧。因此，该项目仓库所提供的防雷防静电装置检测检验报告为符合要求。只要采取了相应的安全措施，自然条件的不利影响是可以避免的。

## 5.8 安全经营条件评价

本节根据有关法律法规要求，检查宜春市励领高博贸易有限公司安全经营条件是否符合上述法规要求，检查过程见下表 5-9。

表 5-9 安全经营条件评价检查表

序号	检查内容	实际情况	检查结论
1	严格执行烟花爆竹建设项目安全许可审查制度。安全评价机构应按照安全生产行业标准《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）对烟花爆竹建设项目进行安全评价	本评价报告严格按照《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）要求对公司烟花爆竹经营条件进行安全评价。	合格
2	各烟花爆竹批发经营公司所属储存仓库的仓库面积和危险等级必须与其经营规模和产品等级相匹配，烟花爆竹产品应按国家标准规定以 1.1 <sup>2</sup> 、1.3 级分级分库储存	公司烟花爆竹仓库能储存 A、B、C、D 级烟花成品、C 级爆竹成品；C、D 级烟花成品、C 级爆竹成品库定级为 1.3 级，A、B 级烟花成品库定级为 1.1 <sup>2</sup> 级，各类产品分类分库储存。	合格
3	依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（50161）的规定设置烟花爆竹仓储设施的内外安全距离、库房建筑结构、安全疏散条件以及消防、防爆、防雷、防静电等安全设施；库区设置符合安全生产行业标准的安全监控系统	仓库内外部安全距离、库房建筑结构、安全疏散条件均符合相关规范要求，按要求设置消防、防爆、防雷、防静电等安全设施。有设置安全监控系统。	合格
4	各批发公司应配备烟花爆竹中氯酸钾定性分析快速检测试剂，对每一批省内外购进的烟花爆竹产品进行严格检验，发现问题及时上报相关部门	公司购进的烟花爆竹产品均要求供货方提供产品合格证，可保证每一批产品的质量合格。	合格

序号	检查内容	实际情况	检查结论
5	公司应制定台帐和对抽查结果进行记录，做好日常档案管理工作。实现对烟花爆竹产品进行流向控制，阻断非法或违规产品进入消费市场	公司已制定台账记录制度，对烟花爆竹产品流向进行登记，进行流向控制。	合格
6	建立健全安全生产责任制、各项安全管理制度和安全操作规程；设置安全管理机构或者配备安全管理人员	公司已制定安全生产责任制、各项安全管理制度和安全操作规程，设置安全管理机构并配备专职安全管理人员。	合格
7	主要负责人或安全管理人员应当具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经安全生产监督管理部门考核合格；仓库保管员、守护员应当接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格；其他从业人员应当经过本单位的安全知识教育和培训	主要负责人和安全管理人员已取得培训资格证书。守护员、保管员均经资质培训合格，持证上岗，详见附件。	合格
8	具备专业烟花爆竹批量配送服务能力，其运输车辆符合国家标准并取得相应资质	委托具备烟花爆竹配送服务能力，持有道路运输经营许可证。	合格
综合结论		符合安全条件	

注：1、本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

2、本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件。

## 5.9 重大安全事故隐患检查判定

表 5-10 重大安全事故隐患检查判定

序号	检查项目	实际情况	检查结果
1	主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格。	主要负责人和安全管理人员已取得培训资格证书。	符合要求
2	特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检维修设备设施。	特种作业人员持证上岗，作业人员未带药检维修设备设施。	符合要求
3	职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。	职工未自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业	符合要求
4	工（库）房实际作业人员数量超过核定人数。	成品库作业人员数量已按核定人数定员。	符合要求
5	工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量。	成品库存药量按核定药量存放。	符合要求
6	工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求。	成品库内、外部安全距离符合要求，1.1 级成品库设四面防护屏障。	符合要求
7	防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。	防静电、防火、防雷设备设施已安装检测合格。	符合要求
8	擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建	未擅自改变库房用途或者违规私搭乱建。	符合要求
9	工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准	该企业租赁万载县汇鑫源礼花制造有限公司的成品库处于万载县汇鑫源礼花制造有限公司库区内，四周设实体围墙；该企业租赁万载县和悦花炮贸易有限公司的成品库处于万载县和悦花炮贸易有限公司库区内，万载县和悦花炮贸易有限公司	符合要求

序号	检查项目	实际情况	检查结果
		库区四周设置有实体围墙。	
10	将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量。	无此项	无此项
11	在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途。	无此项	无此项
12	中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配。	无此项	无此项
13	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制，已制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	符合要求
14	出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	未出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	符合要求
15	生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物。	生产经营的产品种类、危险等级按许可范围生产使用药物。	符合要求
16	分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。	未分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。	符合要求
17	一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。	未发生一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。	符合要求
18	许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。	未发生许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。	符合要求
19	烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。	烟花爆竹仓库未存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。	符合要求
20	零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。	无此项	无此项

## 5.10 综合评价结果

### 1、资料审核情况

通过评价组现场检查、资料收集审核，该项目的资料审核基本符合《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）的相关要求。

### 2、总体布局和条件设施评价

从报告《总体布局和条件设施单元现场检查表》检查结果可以看出，有1项不合格（326-2号成品库、341号成品库配备4kg灭火器、部分室外消火箱无水带水枪），复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件。

### 3、现场安全检查评价

根据现场检查表可知，有4项不合格（326-2号成品库通风窗未设金属网、326-2号成品库、341号成品库配备4kg灭火器，部分室外消火箱内无

水带水枪、未定期清理防火隔离带、未定期进行记录），复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件。

#### 4、安全防护设施评价

从《安全防护设施检查表》结果中可以看出，有 1 项不合格（326-2 号成品库、341 号成品库配备 4kg 灭火器、部分室外消火箱无水带水枪、未定期清理防火隔离带），复查时企业已按照整改要求整改到位，整改措施有效，符合安全条件。

#### 5、周边环境危险性评价

该项目储存库区选址符合烟花爆竹储存需要，符合安全条件。

#### 6、安全经营条件评价结果

从评价结果来看，该项目安全经营条件符合安全要求。

#### 7、重大安全事故隐患检查判定结果

从评价结果来看，公司无重大安全事故隐患。

## 6 安全对策和整改

宜春市励领高博贸易有限公司根据《安全生产法》和《烟花爆竹经营许可实施办法》的有关要求，建立了较完善的安全管理组织，明确了各级人员安全生产责任制，制定了各项安全管理制度和安全操作规程。本报告针对公司经营过程中存在的不足提出以下安全对策措施。

### 6.1 安全对策措施、建议的依据及原则

1、安全对策措施的依据：

- 1) 物料危险、有害因素的辨识分析；
- 2) 符合性评价的结果；
- 3) 国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2、安全对策措施建议的原则：

1) 安全技术措施等级顺序：

- (1) 直接安全技术措施；
- (2) 间接安全技术措施；
- (3) 指示性安全技术措施；

(4) 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2) 根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3) 安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4) 对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5) 在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

### 6.2 应采取的安全对策措施及改进措施

#### 6.2.1 整改建议

我公司评价人员对宜春市励领高博贸易有限公司租赁的烟花爆竹储存

仓库进行现场检查，对库房存在的不符合安全要求之处提出以下整改意见：

表 6-1 企业存在问题和整改建议

序号	现场检查发现的问题	整改建议	紧迫程度
1	326-2 号成品库通风窗未设金属网。	326-2 号成品库通风窗应增设金属网；	中
2	326-2 号成品库、341 号成品库配备 4kg 灭火器；	应更换为 5kg 及以上灭火器；	高
3	部分室外消火箱内无水带水枪；	应增设水带水枪；	高
4	未定期清理防火隔离带；	应定期清理仓库周边 5m 范围内防火隔离带；	高
5	未定期进行记录温湿度计；	应定期进行温湿度计记录。	中

### 6.2.2 整改复查情况

应宜春市励领高博贸易有限公司委托，我公司对该公司贮存烟花爆竹安全条件评价所提出的整改意见进行了现场复查，情况如下表所示：

表 6-2 企业整改落实情况表

序号	现场检查发现的问题	复查情况	符合性
1	326-2 号成品库通风窗未设金属网。	326-2 号成品库通风窗已增设金属网；	符合要求
2	326-2 号成品库、341 号成品库配备 4kg 灭火器；	已更换为 5kg 灭火器；	符合要求
3	部分室外消火箱内无水带水枪；	已增设水带水枪；	符合要求
4	未定期清理防火隔离带；	已清理仓库周边 5m 范围内防火隔离带；	符合要求
5	未定期进行记录温湿度计；	已定期进行温湿度计记录。	符合要求

### 6.3 补充的安全对策措施建议

- 1、完善库区内疏散标志；
- 2、应定期维护库区内安全警示牌及标语；
- 3、将《安全设施设备管理制度》落实到位，定期检查、维修安全设施设备；
- 4、每半年进行一次应急演练，并根据演练情况完善应急救援预案；
- 5、应按要求进行标准化创建，落实安全制度和工作要求，做好岗位记录和流程记录，并及时存档，推动标准化工作的运行并向高层次发展；
- 6、企业应密切注意，使仓库外部安全距离范围内不得有有影响建筑物存在。如存在有建筑迹象，应立即向管理部门报告；一旦有有影响建筑物存

在，应立即停止使用该仓库；

7、仓库一旦发生火灾，在无爆炸和迸射危险的情况下，用消防水进行吊射，当整个库房灭火后，应继续将烟花爆竹成品淋湿淋透，以防化学能产生二次火灾；如果整个房间的火势控制有困难，要求将相邻库房的产品用水淋湿淋透，火势控制后，对淋湿的成品进行检查，将淋湿的成品用水浸泡，湿透后请相关专家将药剂与壳体分离后烧毁。

8、1.3 级库房严禁存放 A、B 级产品（喷花类产品除外），且烟花、爆竹产品严禁混放。

9、根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）的规定，对项目涉及的危险物品进行重大危险源辨识，该项目 326-2 成品库构成烟花爆竹重大危险源。企业应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行；依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用，并报有关部门备案。

## 7 安全评价结论

本次安全现状评价通过宜春市励领高博贸易有限公司烟花爆竹仓库安全现状的危险有害因素分析、资料审核、总体布局、现场检查以及事故后果模拟分析，对于项目运行过程中可能发生的安全事故进行了系统分析与评价，得出如下结论：

### 7.1 项目主要危险、有害因素及事故种类

1、本项目可能存在的危险、有害因素是：火灾、爆炸及物体打击、高处坠落等危险、有害因素，其中火灾、爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾爆竹事故发生的主要原因为明火、雷电、摩擦、静电、受潮分解爆炸等，此外，产品质量不合格或使用违禁药物在运输和燃放时也容易发生安全事故。

2、主要事故种类：火灾、爆炸。

### 7.2 安全评价结果

1、宜春市励领高博贸易有限公司经营的烟花爆竹易燃易爆，其主要危险成份为黑火药和烟火药等，在储存、运输和日常经营过程中存在火灾、爆炸及物体打击、高处坠落、触电等危险、有害因素，其中火灾、爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾爆竹事故发生的主要原因为明火、雷电、摩擦、静电、受潮分解爆炸，此外，产品质量不合格或使用违禁药物在运输和燃放时也容易发生安全事故。

2、该公司 326-2 号成品库构成烟花爆竹重大危险源，其他 341 号成品库、8 号成品库均未构成烟花爆竹重大危险源。企业应高度重视对烟花爆竹的安全管理，制定应急救援预案，采取严格措施预防和控制烟花爆竹发生燃烧、爆炸事故。

3、对宜春市励领高博贸易有限公司分为安全管理（资料审核）和仓储场所（现场检查）等单元进行安全评价。在资料审核方面分 6 个部分进行评价，该公司提供的资料均符合要求。在现场评价检查方面，分为仓库建筑、安全间距、总体布局、消防电气；安全管理组织机构、安全管理制度和安全

操作规程；经营流程；人员培训；事故应急救援预案；安全警示标志和标识牌；其他方面六个部分进行检查评价，查出 5 个安全隐患，企业已整改到位。

4、为防止安全事故发生，进一步提高企业的安全管理水平，本报告对宜春市励领高博贸易有限公司在安全管理制度、事故应急救援预案、从业人员、经营过程等方面提出了相应的要求和安全对策措施，企业应按照本报告提出的建议加强烟花爆竹的经营管理，确保各项工作符合《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等法律法规及相关技术标准要求。

### 7.3 评价结论

经过对宜春市励领高博贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）项目进行安全现状评价，评价组确认：宜春市励领高博贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）项目的外部环境状况、内部平面布置、储存条件、运输、仓库建筑结构、安全设施及仓库的安全管理，符合《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹工程设计安全标准》等国家有关安全生产的法律法规标准的要求。

**本安全现状评价总结论为：宜春市励领高博贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）项目的储存经营现状符合储存和经营组合烟花类（A、B、C、D）级、架子烟花类（B、C）级、礼花类（A、B）级、玩具类（C、D）级、吐珠类（A、B、C）级、升空类（A、B、C）级、旋转类（A、B、C、D）级、喷花类（A、B、C、D）级、爆竹类（C级）产品的安全条件。**

## 附 件

- 1、委托书
- 2、现场照片
- 3、现场意见
- 4、复查意见
- 5、整改前后照片
- 6、营业执照
- 7、经营（批发）许可证
- 8、主要负责人、安全员和特种作业人员证书
- 9、参加工伤保险证明
- 10、安全生产责任险发票及保单
- 11、应急预案备案表
- 12、出租企业（汇鑫源）的相关资料
- 13、出租企业（和悦）的相关资料
- 14、运输公司的相关资料

## 1、委托书

### 委 托 书

南昌安达安全技术咨询有限公司：

兹委托贵单位对 宜春市励领高博贸易有限公司烟花爆竹  
批发(经营) (项目) 进行安全 现状 评价工作，其评价内容、  
过程应符合国家相关法律法规、标准要求。

我单位将按照贵公司要求准备好相关资料，并对其真实性、  
有效性、合法性负责。

特此委托

委托单位（盖章）：

日期： 2023 年 12 月 18 日



## 2、现场照片



3、现场检查记录

安全评价现场检查记录

NCAD-BG03-2022

2024年1月9日

共 页 第 页

项目名称	宜春市励领高博贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）安全现状评价报告		
建设单位联系人及联系电话	蔡浪	15874286458	项目类别 现状评价
评价负责人	喻荷兰	评价组成员	王干、邹文斌、张飞虎、刘家清、尧赛民
<p>现场检查记录：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>326-2号成品库通风窗未设金属网；</li> <li>326-2号成品库、341号成品库配备4kg灭火器；</li> <li>部分室外消防箱内无水带水枪；</li> <li>未定期清理防火隔离带；</li> <li>未定期进行记录温湿度计。</li> </ol>			
现场检查人员	喻荷兰 王干		
建设单位参与人员	蔡浪		

4、复查记录

安全评价复查记录

NCAD-BG03-2022

2024年1月25日

共 页 第 页

项目名称	宜春市励领高博贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）安全现状评价报告		
建设单位联系人及联系电话	蔡浪 15874286458	项目类别	现状评价
评价负责人	喻荷兰	评价组成员	王干、邹文斌、张飞虎、刘家清、尧赛民
<p>复查记录：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、326-2号成品库通风窗已设金属网；</li> <li>2、326-2号成品库、341号成品库已配备5kg灭火器；</li> <li>3、部分室外消防箱内已增设水带水枪；</li> <li>4、已清理防火隔离带；</li> <li>5、已进行记录温湿度计。</li> </ol>			
现场检查人员			
建设单位参与人员			

### 5、整改照片



通风窗已增加金属网




灭火器已更换为 5kg



室外消火栓箱内已增加水带水枪



已清理防火隔离带

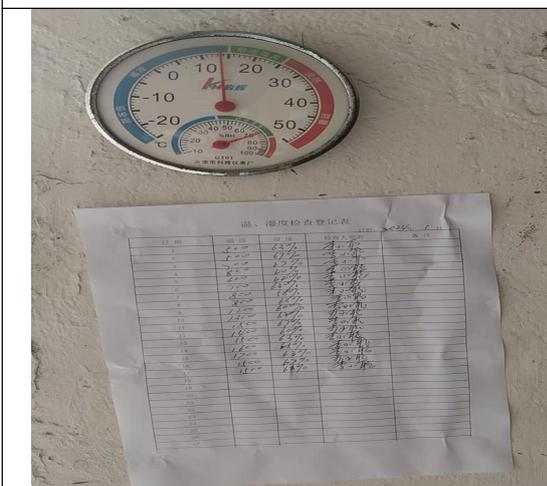

已定期进行温湿度记录